



การนำมอเตอร์ 3 เฟสมาต่อ กับไฟเฟสเดียว 3 Phase motor connect to single phase


TINAMICS

ในบางสถานการณ์ ที่ไม่สามารถหาแหล่งจ่ายไฟฟ้า 3 เฟสได้ อาจจะเนื่องมาจากอยู่ห่างไกลในชนบท หรือมีการปันไฟฟ้าใช้เองซึ่งมีเฉพาะไฟฟ้าเฟสเดียวหรือ Single Phase และมีความจำเป็นต้องใช้มอเตอร์ตัวใหญ่ ย่อมเป็นภาระยากที่จะหาซื้อมอเตอร์ เฟสเดียวที่มีขนาดใหญ่ เพราะโดยส่วนใหญ่จะผลิตมาเป็นมอเตอร์แบบ 3 เฟสเสียเป็นส่วนใหญ่ หรือเมื่อมอเตอร์ตัวใหญ่มากๆ ชุดเริ่มหมุน หรืออุปกรณ์อาจจะไม่สามารถหาได้ ดังนั้น การตัดแปลงความมอเตอร์ 3 เฟสมาใช้กับไฟเฟสเดียว ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่พอจะช่วยแก้ปัญหาได้


ปัญหาของการนำเอามอเตอร์ 3 เฟสมาใช้กับไฟ เฟสเดียวคือ เราไม่สามารถเริ่มหมุนมอเตอร์โดยใช้ไฟเฟสเดียวได้ เพราะแรงบิดล็อกโรเตอร์ หรือแรงบิดเริ่มหมุนจะมีค่าต่ำมาก และลักษณะคุณสมบัติขณะเดินทางไม่ค่อยดีนัก ทำให้มอเตอร์แบบนี้หมายสารบัตช์หัวรับขับ荷载แบบพัดลม และใช้ได้กับเครื่องจักรที่เริ่มหมุนแบบตัวเปล่า หรือไม่มีโหลดต่อ กับมอเตอร์

เทคนิคอย่างหนึ่ง เพื่อช่วยแก้ปัญหา โดยการติดตั้งคากาป้าชิตเตอร์ พ่วงเข้าไป กับขัวของมอเตอร์ คากาป้าชิตเตอร์จะทำหน้าที่ ทำให้กระแสนำหน้าแรงดัน หรือเกิดมุมต่างไฟฟ้าทางไฟฟ้า ทำให้เกิดแรงบิดสูงขึ้นกว่าเดิม

สำหรับมอเตอร์ที่มีขั้วออกแบบ 3 ขั้วดังรูป การต่อคากาป้าชิตเตอร์ดังรูป จะทำให้มอเตอร์หมุนไปในทิศทางหนึ่ง ซึ่งอาจจะตามเข็มนาฬิกา หรือวนเข็มนาฬิกาได้ แต่ถ้าเปลี่ยนการต่อคากาป้าชิตเตอร์ ตามเส้นประทิศทางการหมุนของมอเตอร์ ก็จะกลับทิศทางการหมุนจากทิศทางแรกได้ดังรูป

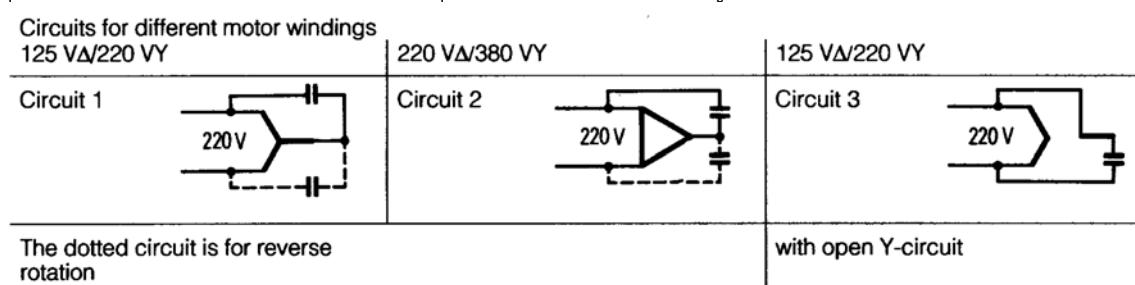

การต่อคากาป้าชิตเตอร์แสดงในไดอะแกรมข้างบน กำลังของมอเตอร์ที่ต่อ กับไฟฟ้า 1 เฟส จะมีค่าประมาณ 60 ถึง 80% ของมอเตอร์ 3 เฟส และแรงบิดล็อกโรเตอร์ หรือแรงบิดเริ่มหมุนจะมีค่าประมาณ 25 ถึง 35% ของแรงบิดพิกัดเดิม

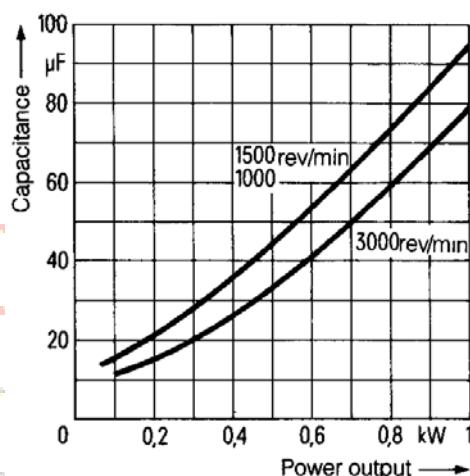

คากาป้าชิตเตอร์ที่ต่อสำหรับ capacitor - run ที่แรงดัน 220 V สามารถทราบได้จากไดอะแกรมด้านข้างสำหรับวงจร 1 และ 2 ด้านบน

คากาป้าชิตเตอร์จะต้องมีพิกัดแรงดันทำงาน $1.15 \times$ แรงดันไลน์ (มากกว่า 250 V ในระบบไฟ 220 V)
(P คือกำลังอาต์พุตในการทำงาน 1 เฟส (เท่ากับ 70 ถึง 80% ของการทำงาน 3 เฟส))

ในวงจรที่ 3 ขนาดของคากาป้าชิตเตอร์ ที่ต้องการจะมีค่าครึ่งหนึ่งของวงจร 1 และ 2 ที่กำลังพิกัด และแรงดันไลน์เดียวกัน ส่วนแรงดันทำงานเท่ากับ $1.35 \times$ แรงดันไลน์ เช่น 320 V สำหรับในระบบ 220 V

การนำมอเตอร์ 3 เฟสต่อเป็น 1 เฟสแบบ capacitor - run ไม่ควรนำไปใช้งานกับมอเตอร์กำลังสูงเกิน 2 kW เพราะที่กำลังสูงราคาของคากาป้าชิตเตอร์จะสูงมาก ซึ่งขนาดของคากาป้าชิตเตอร์จะแปรผันตาม $(C = 1/U^2)$ อย่างไรก็ตามเมื่อนำไปใช้งาน จะเป็นจะต้อง

ตรวจสอบวัดกระแสที่มอเตอร์ใช้จะต้องไม่สูงเกินกว่าค่ากระแสพิกัดที่ระบุไว้บนแผ่นป้ายมอเตอร์

ตัวอย่าง 1

มอเตอร์ 3 เฟส ขนาดกำลังตามพิกัด 0.75 kW (1 HP) ใช้กับค่าแรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ จากกราฟ จะใช้คากาป้าชิตเตอร์ ขนาดแรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 250 v จากกราฟให้ดูที่กำลัง ($0.75 \times 75\% = 0.56 \text{ kW} = 50 \mu\text{F}$ สำหรับ มอเตอร์ 4 หรือ 6 ขั้ว และให้ต่อตามวงจรดังรูป 1 หรือ 2